

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

Zváracia pištoľ na plasty LXM252

Technické špecifikácie

Vstupné napätie	Input current	Výstupný výkon	Output Voltage	Výstupný prúd
EU 230V	0.5A	0-100W	0-5V	0-65A
110 V V USA	0.5A	0-100W	0-5V	0-65A

Bezpečnostné usmernenia

Pozor

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

- Udržujte svoje pracovisko čisté a upratané, neporiadok na pracovisku je nebezpečný.
- Pred začatím práce skontrolujte pracovné prostredie. Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je voda alebo vlhkosť. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Pri prenášaní zariadenia neťahajte za napájací kábel a nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu so zdrojom tepla alebo olejom.
- Pri práci vonku používajte vhodné predlžovacie káble.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, telo by sa nemalo nachádzať v blízkosti uzemnených predmetov, ako sú potrubia, vykurovacie kachle a chladničky.
- Vyhňte sa priblíženiu detí a iných osôb k pracovisku a kontaktným nástrojom. Keď sa náradie nepoužíva, napájací kábel by mal byť odpojený od elektrickej zásuvky a umiestnený na vyvýšenom mieste, aby sa zabránilo kontaktu deťmi.
- Na upevnenie obrobku použite železnú obruč alebo zverák, nedržte ho rukou.
- Venujte prosím pozornosť podmienkam používania.
- Aby ste zachovali dobrý výkon nástroja, starostlivo ho udržiavajte. Dodržiavajte pokyny pridávanie maziva a výmenu originálnych dielov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Ak sa poškodí, treba ho okamžite vymeniť. Držiak by sa mal skladovať na suchom a čistom mieste, mimo dosahu oleja.
- Pred použitím náradia skontrolujte, či nie je poškodené a či nechýbajú náhradné diely.
- Keď je vypínač náradia vypnutý, zapojte ho do elektrickej siete. Pri používaní alebo výmene dielov vypnite napájanie a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

- Použitie nekvalifikovaného príslušenstva môže viesť k nebezpečenstvu, preto by sa mali vymeniť diely s originálnymi špecifikáciami.
- Pri práci používajte ochranné pomôcky, ako sú masky na oči a chrániče sluchu.
- tento výrobok je vybavený funkciou ochrany proti prehriatiu, pri prehriatí prestane pracovať a po ochladení pokračuje v práci.

Ďalšie informácie o bezpečnej prevádzke

- Pri práci vo výškach držte náradie vždy pevne.
- Pred uložením zariadenia vždy počkajte, kým vychladne.



PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM VŽDY
POUŽÍVAJTE Špeciálne
OKULIARE.

Bezpečnostný kryt pre zváracie pištole na plasty


- Plastový zvárací drôt nepoužívajte priamo na ľudí alebo zvieratá.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov alebo horľavých pásov.
- Keď sa zváracia pištoľ na plasty alebo tesne po použití, nedotýkajte sa zváracieho drôtu. Plastová zváracia pištoľ musí byť suchá.
- Plastový zvárací punč by mal byť pred uskladnením úplne vychladnutý.

Funkcia zváracie pištole na plasty

Funkcia 1: plastov [bez klinec], oprava dier a odstránenie medzier.
Funkcia 2: sadacie klinec s rôznymi opravnými klineciami, môžu opravovať horizontálne, vertikálne, dlhé a krátke trhliny.
Funkcia 5: Vyhrievanie plastov - vyhladené, zvrávané, zdvojené.
Vlastnosť 4: Tepelné rezanie možno použiť na rezanie plastového lana za tepla, fiat rezanie a automatické tesnenie.

Výber zvráracích klinecov na zvráranie

Typy klinecov na zvráranie plastov

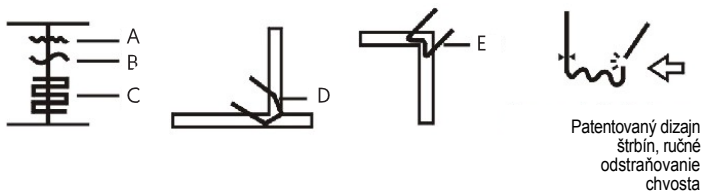


A/B - Hrot s malou vlnou je ideálny na zvráranie rovných a tenkých trhlín.

C - Veľký vlnový hrot/spona je vhodný na spájanie larpov a zložitých trhlín.

D - Hrot v tvare V je užitočný pri zvráraní trhlín vo vnútorných rohoch.

E - Vďaka hrotu v tvare písmena M vyrovnáte a zarovnáte praskliny vo vyčnievajúcich rohoch.


Hlavné použitie zvráracích pištolí na plasty

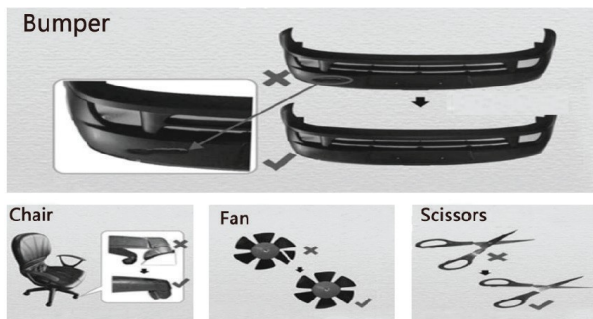

Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Pokyny

1. Po inštalácii svorky zahrejte 5 sekúnd, vložte zvráciacu svorku do výrobku z opravného plastu, uvoľnite spínač, ochlaďte na 45 sekúnd a obalte svorku opravným plastom, potom vyberte zvráciacu pištoľ.
2. Po inštalácii zvrácejacej spony ju zahrejte na 15 sekúnd, aby sa opravené plastové výrobky zahriali a vyhladili. Po dokončení zahrievania a vyrovnávania nechajte prístroj 45 sekúnd vychladnúť pred vykonávaním ďalších plastových opráv.

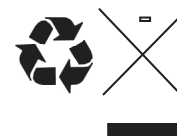

Vyrobené v ČĽR pre Lamex S.K
Lipówki, Radosna 10.
08-440 Pilawa